

## Naprawa kserokopiarek według sporządzonego przeglądu technicznego.

Zapraszamy do złożenia oferty naprawy kserokopiarek na podstawie przeglądu serwisowego zrealizowanego na zlecenie Centrum Projektów Europejskich.

### **Kserokopiarka Bizhub 421**

#### **Podczas przeglądu zlokalizowano :**

1. zużycie rolek wyjściowych w utrwalaniu (czerwone)
2. zacięcia papieru w podajniku oryginałów (zużycie rolek)
3. zużycie rolek w kasecie nr 1 i 2
4. zużycie elementów (do wymiany bębna, listwa czyszcząca bębna, developer)
5. zużycie taśmy czyszczącej WEB w 50%
6. ogólne zabrudzenie kopiarki (wymagana konserwacja).
7. brak białej płyty obrazowej w podajniku oryginałów.

#### **Części podlegające wymianie:**

1. Rolka pobierająca kasety nr 4030-3005-01 - 4szt.
2. Rolka separująca kasety nr 4030-0151-01- 2szt.
3. Rolki wyjściowe utrwalania (czerwone) nr 4040-R706 - 4 szt.
4. Rolka separująca do DF 613 nr 4582304701- 1szt.
5. Rolka prowadząca do DF 613 nr 4582-3014-01- 1szt.
6. Rolka pobierania do DF 613 nr 16EA56020 -2szt.
7. Bęben światłoczuły – 1szt.
8. Listwa czyszcząca bębna światłoczułego – 1 szt.
9. Developer -1szt.
10. Płyta (biała) obrazowa z zaczepami do DF 613
11. Taśma czyszcząca WEB nr 50GA53430 – 1szt.
12. Element separujący do DF 613 nr 4344-5229-01 – 1szt.

#### **Usługi do wykonania:**

1. Wymiana w/w części
2. Gruntowna konserwacja.

Proszę podać cenę brutto wykonania usługi z wymianą części do BizHub 421:  
.....zł brutto

### **Kserokopiarka Bizhub 600**

#### **Podczas przeglądu zlokalizowano :**

1. mechaniczne uszkodzenie wskaźnika czujnika papieru w module duplex
2. zacięcia papieru w podajniku oryginałów (zużycie rolek)
3. zacięcia papieru w kasecie nr 1 (nieodpowiednio ustawione linki podnoszące papier,

zużycie rolek)

4. zużycie rolek w kasecie nr 3 i 4
5. brudzenie na powłoce bębna światłoczułego (do wymiany bębna, listwa czyszcząca

bębna, developer)

6. zużycie taśmy czyszczącej WEB w 50%
7. ogólne zabrudzenie kserokopiarki (wymagana konserwacja).

#### **Części podlegające wymianie:**

1. Rolka pobierająca kasety nr 56AAR72100- 3 szt.
2. Rolka prowadząca kasety nr 56AAR72000- 6 szt.
3. Wskaźnik czujnika papieru w ADU nr 56QA51260 -1 szt.
4. Element mocujący czujnika papieru ADU nr 56QA51271-1szt.
5. Czujnik papieru ADU nr 08AA85512 – 1szt.
6. Rolka separująca do DF 604 nr 13QAR70100- 1szt.
7. Rolka prowadząca do DF 604 nr 13QA41040 – 1szt.
8. Rolka pobierania do DF 604 nr 13QA41270 -1szt.
9. Bęben światłoczuły – 1szt.
10. Listwa czyszcząca bębna światłoczułego – 1 szt.
11. Developer -1szt.

#### **Usługi do wykonania:**

1. Wymiana w/w części
2. Naprawa zasobnika na papier nr 1
3. Gruntowna konserwacja.

Proszę podać cenę brutto wykonania usługi z wymianą części do BizHub 600:

.....zł brutto

- Proszę podać termin realizacji usługi.
- Usługę wymiany można wykonać etapowo, lecz nie dłużej niż 7 dni roboczych od pierwszej wizyty wykonywanej usługi.
- Po naprawie obu urządzeń należy wystawić FV z terminem płatności 14dni od wykonania usługi.
- Wykonawca wystawi 3 miesięczną gwarancję na wykonanie usługi i części, które zostały wymienione.
- Części wymieniane w urządzeniach muszą spełniać wszystkie normy techniczne zgodne z oryginalną częścią (nie gorsza niż oryginał).

Oferty można składać do 16.03.2016r do godziny 12.00 na adres mailowy:

[pawel.tur@cpe.gov.pl](mailto:pawel.tur@cpe.gov.pl) (tytuł: Naprawa kserokopiarek według sporządzonego przeglądu technicznego.)